





# FLBS-EH630/G

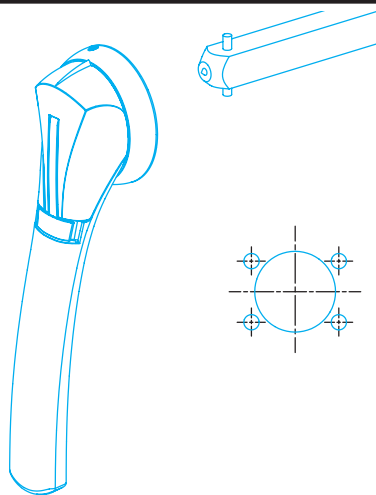


Dual dimensions in/mm  
 Dimenzije in/mm  
 Размеры в in/mm

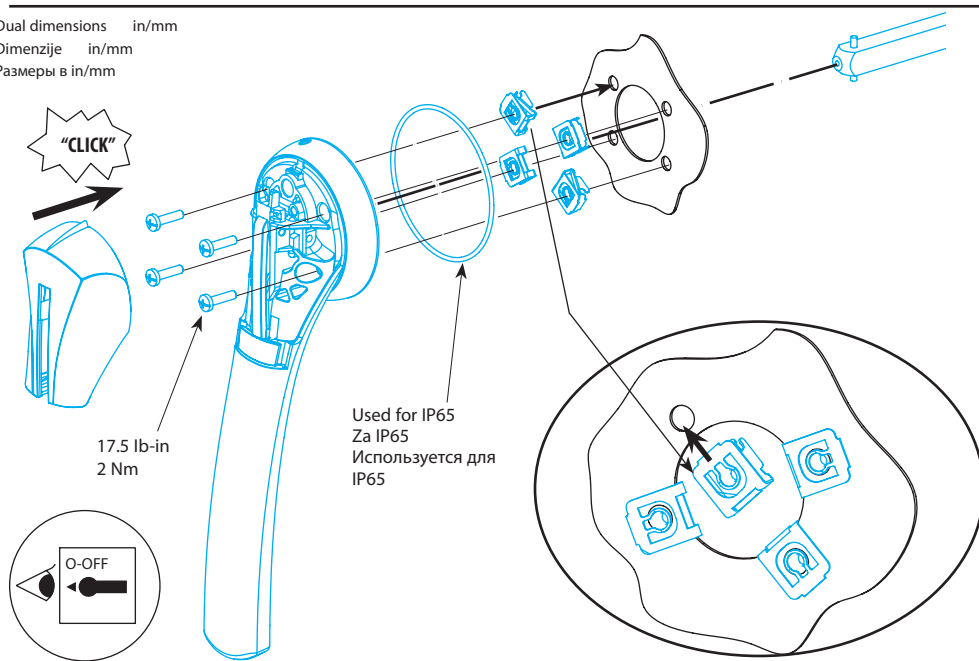


**Door drilling**  
 Priprava izvrtin v vratih  
 Dimenzije za bušenje otvora na vratima  
 Монтажное отверстие

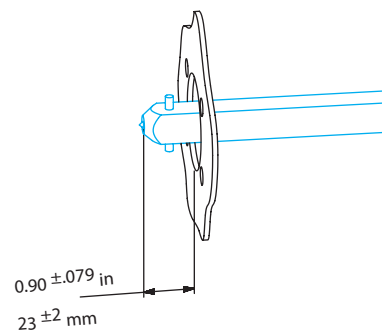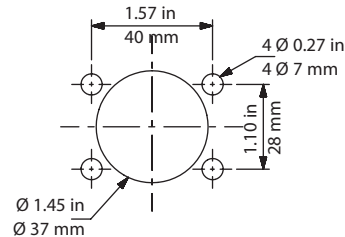



Used for IP65  
Za IP65  
Используется для IP65

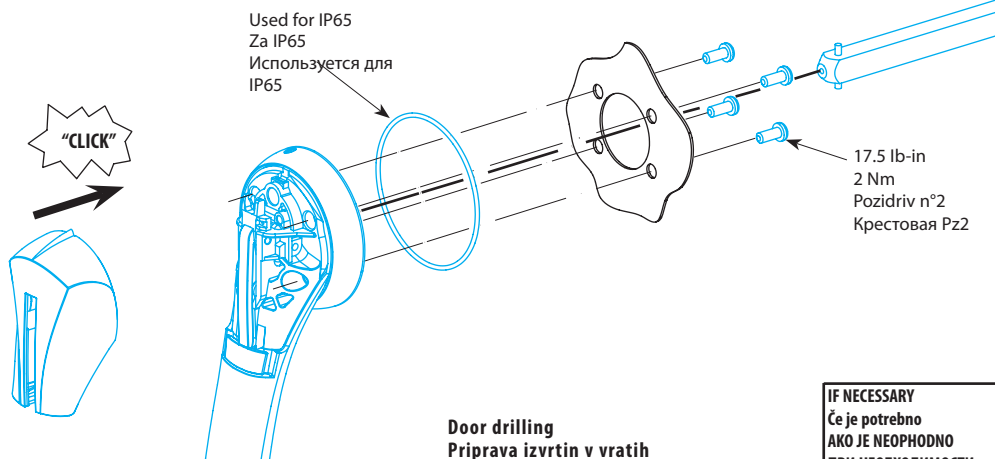

**Door drilling**  
 Priprava izvrtin v vratih  
 Dimenzije za bušenje otvora na vratima  
 Монтажное отверстие

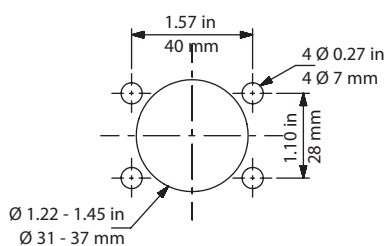




**IF NECESSARY**  
 Če je potrebno  
 АКО JE НЕОПХОДНО  
 ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

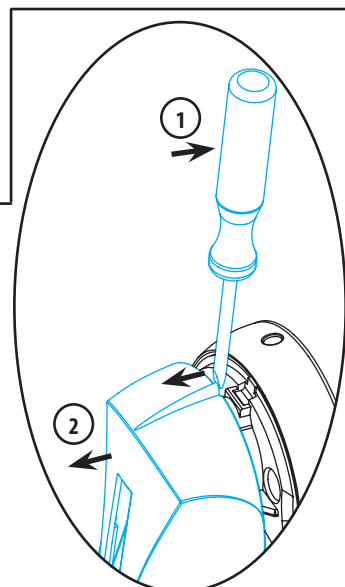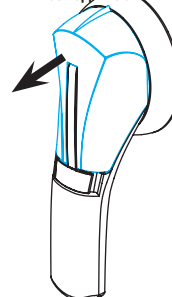

RECTO-VERSO / S blanc offset 100g/m<sup>2</sup> / I Noir pantone black C - Bleu pantone 299C / F 210x297 / P 105/74\_25



**Padlocking the handle**  
**Zaklep ročice**  
**Zaključavanje ručke**  
**Блокировка рукоятки замком**

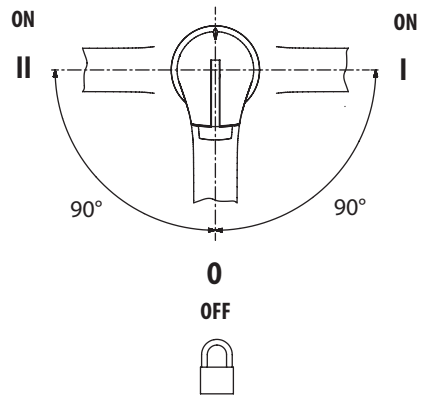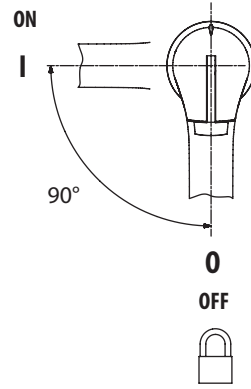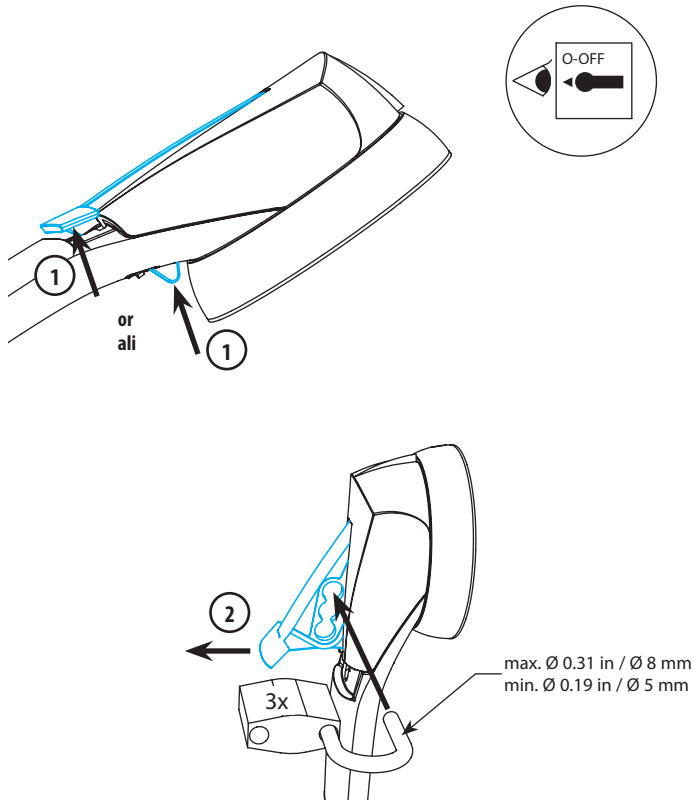

**Defeating the interlock in ON position**  
**Namestitev ključavnice v ON poziciji**  
**Преодоление механизма за затваряне в ON позиции**  
**Переведите блокировку в положение ON**

**⚠ DANGER Opozorilo OPASNOST Предписание**

**HAZARDOUS VOLTAGE**

- . Disconnect all power before servicing.
- . Be sure enclosure is closed securely before operating device.
- . Testing of live equipment should only be performed by qualified service personnel in accordance with local regulations.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

**NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA**

- . Pred posegom izklopite napajanje.
- . Prepričajte se, da je omarica zaprta preden upravljate z napravo.
- . Testiranje delov pod nape-  
tostjo lahko izvaja le za to  
usposobljena strokovna  
oseba v skladu s lokalnimi  
predpisi.

Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči hude poškodbe ali smrt.

**OPASAN NAPON**


- . Isključiti napajanje prije ser-  
visiranja.
- . Uvjeriti se da je kućište pravilno  
zatvoreno prije  
uključenja uređaja.
- . Testiranje uređaja pod naponom  
trebalo bi provoditi  
samo kvalifikovano osoblje u  
skladu sa lokalnim regulati-  
vama.

Ne pridržavanje ovih mjera može rezultirati smrtnim ishodom ili ozbiljnim povredama.

**ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ**


- . Отключите цепи питания данного  
оборудования перед началом  
работы с устройством.
- . Убедитесь, что дверцы щитка  
закрыты.
- . Коммутационные операции с  
данном типом оборудования,  
осуществляется только  
классифицированным и обученным  
персоналом в соответствии с  
действующими нормативными  
документами.

Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным травмам или даже летальному исходу.



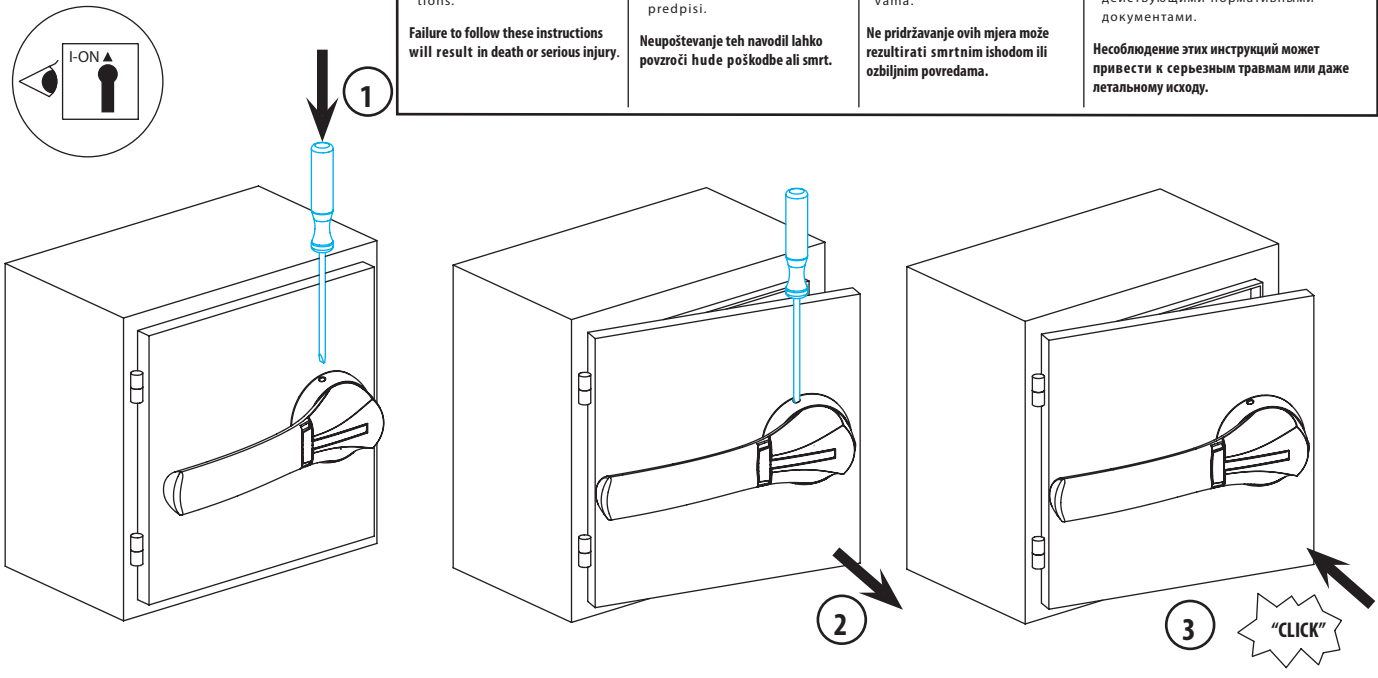


**Auxiliary contacts mounting**  
**Montaža pomožnih kontakata**  
**Montáž pomocných kontakata**  
**Монтаж блоков контактов**

32A - 200A

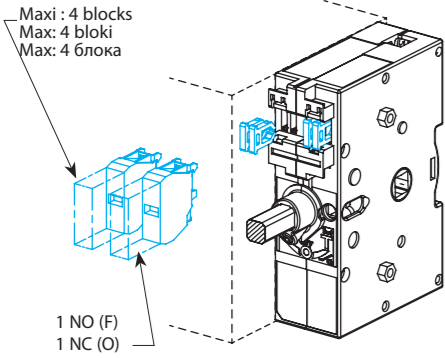


250A - 400A

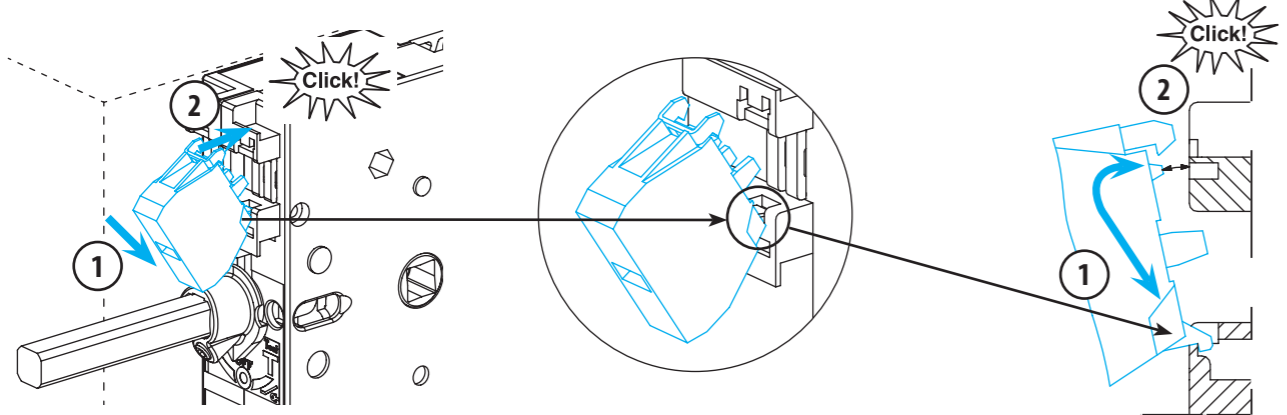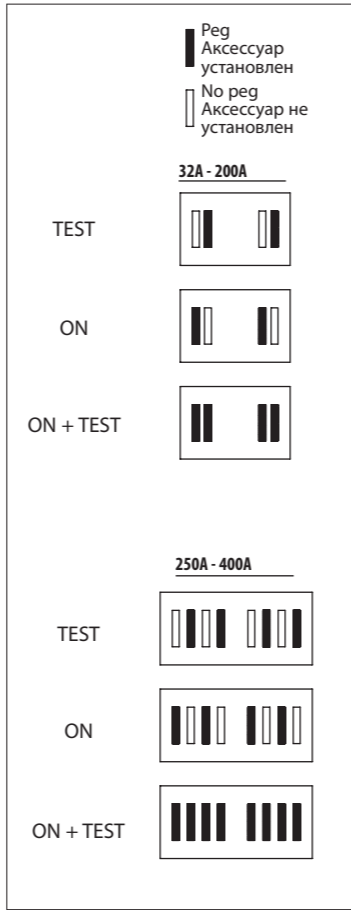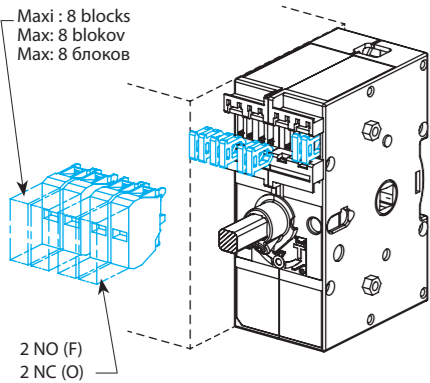

**Defeating the interlock in ON position**  
**Nameštitev ključavnice v ON poziciji**  
**Премоштенje mehanizma za zatvaranje u ON poziciji**  
**Переведите блокировку в положение ON**

**⚠ DANGER NEVARNOST OPASNOST Предписание**

HAZARDOUS VOLTAGE	NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA	OPASAN NAPON	ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
<ul style="list-style-type: none"> <li>Disconnect all power before servicing.</li> <li>Be sure enclosure is closed securely before operating device.</li> <li>Testing of live equipment should only be performed by qualified service personnel in accordance with local regulations.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pred posegom izklopite napajanje.</li> <li>Prepričajte se, da je omarica zaprta preden upravljate z napravo.</li> <li>Testiranje delov pod napetostjo lahko izvaja le za to usposobljena strokovna oseba v skladu z lokalnimi predpisi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Isključiti napajanje prije servisiranja.</li> <li>Uvjeriti se da je kućiše pravilno zatvoreno prije uključjenja uređaja.</li> <li>Testiranje uređaja pod naponom trebalo bi provoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa lokalnim regulativama.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отключите цепи питания данного оборудования перед началом работы с устройством.</li> <li>Убедитесь, что дверца щитка закрыта.</li> <li>Коммутационные операции с данным типом оборудования, осуществляется только классифицированным и обученным персоналом в соответствии с действующими нормативными документами.</li> </ul>
<p>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</p>	<p>Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči hude poškodbe ali smrt.</p>	<p>Ne pridržavanje ovih uputa može rezultirati smrtnim ishodom ili ozbiljnim povredama.</p>	<p>Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным травмам или даже летальному исходу.</p>


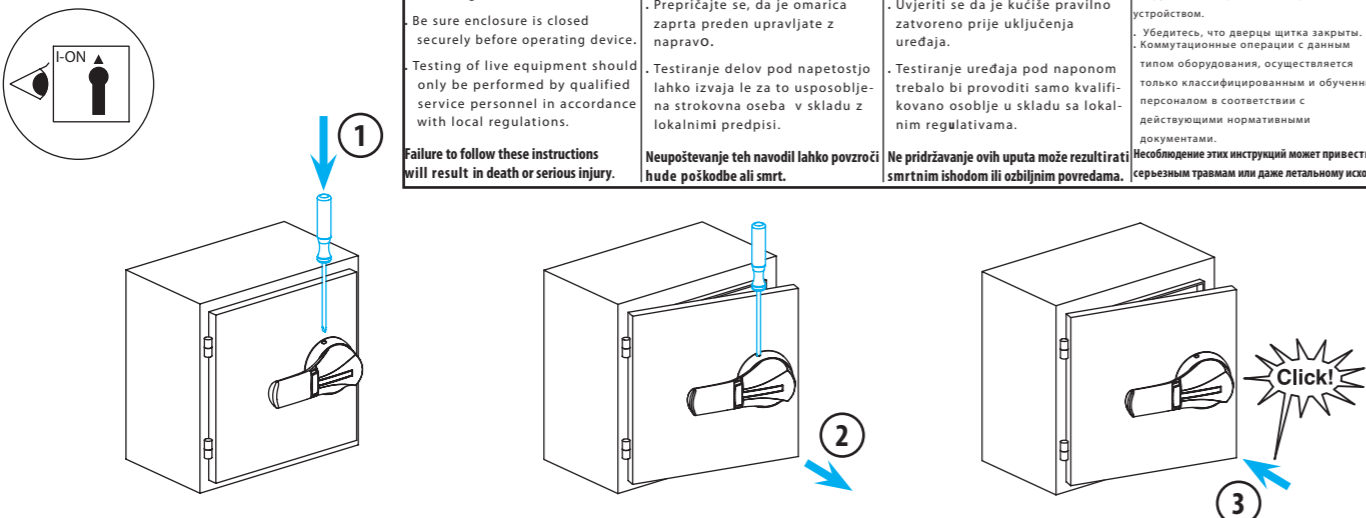


**⚠ DANGER NEVARNOST OPASNOST Предписание**

HAZARDOUS VOLTAGE	NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA	OPASAN NAPON	ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
<ul style="list-style-type: none"> <li>This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel.</li> <li>Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.</li> <li>Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.</li> <li>Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment.</li> <li>Maintain electrical clearances between cable and live parts.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>To opremo lahko namešča in vzdržuje le strokovno usposobljena oseba.</li> <li>Pred postopkom montaže in vzdrževanjem naprave je potrebno izklopiti električno napajanje in ga vključiti šele po zaključenem postopku.</li> <li>Z ustrežno napravo preverite odsotnost napajanja.</li> <li>Naprave, dele naprav in zaščitne pokrove menjajte in nameščajte le v brez napetostnem stanju.</li> <li>Naprave, dele naprav in zaščitne pokrove menjajte in nameščajte le v brez napetostnem stanju.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ovu opremu smije montirati i servisirati samo kvalifikovano električarsko osoblje.</li> <li>Isključite svako napajanje ove opreme prije rada na unutrašnjem/vanjskom dijelu opreme.</li> <li>Uvijek koristite adekvatno deklarisan uređaj za ispitivanje napona za provjeru isključivosti napajanja.</li> <li>Namjestite sve uređaje, vrata i poklopce prije ponovnog uključjenja napajanja.</li> <li>Namjestiti sva vrata i poklopce na uređaju prije ponovnog uključjenja napajanja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Монтаж и обслуживание данного оборудования, осуществляется только классифицированным и обученным персоналом.</li> <li>Отключите цепи питания данного оборудования перед началом работы с устройством.</li> <li>Всегда используйте исправный индикатор для подтверждения отсутствия напряжения питания.</li> <li>Перед подачей напряжения питания на данное оборудование установите все необходимые аксессуары.</li> <li>Перед подачей напряжения питания на данное оборудование установите все необходимые аксессуары.</li> </ul>
<p>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</p>	<p>Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči hude poškodbe ali smrt.</p>	<p>Ne pridržavanje ovih uputa može rezultirati smrtnim ishodom ili ozbiljnim povredama.</p>	<p>Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным травмам или даже летальному исходу.</p>

**Front operation**  
**Upravljanje spredaj**  
**Produžena ručica**  
**Фронтальное управление**


Dual dimensions in/mm  
 Dimenzije in/mm  
 Размеры в in/mm

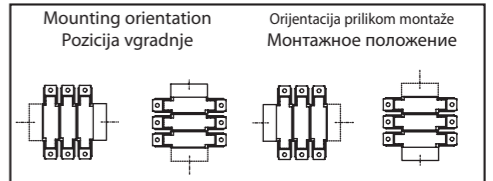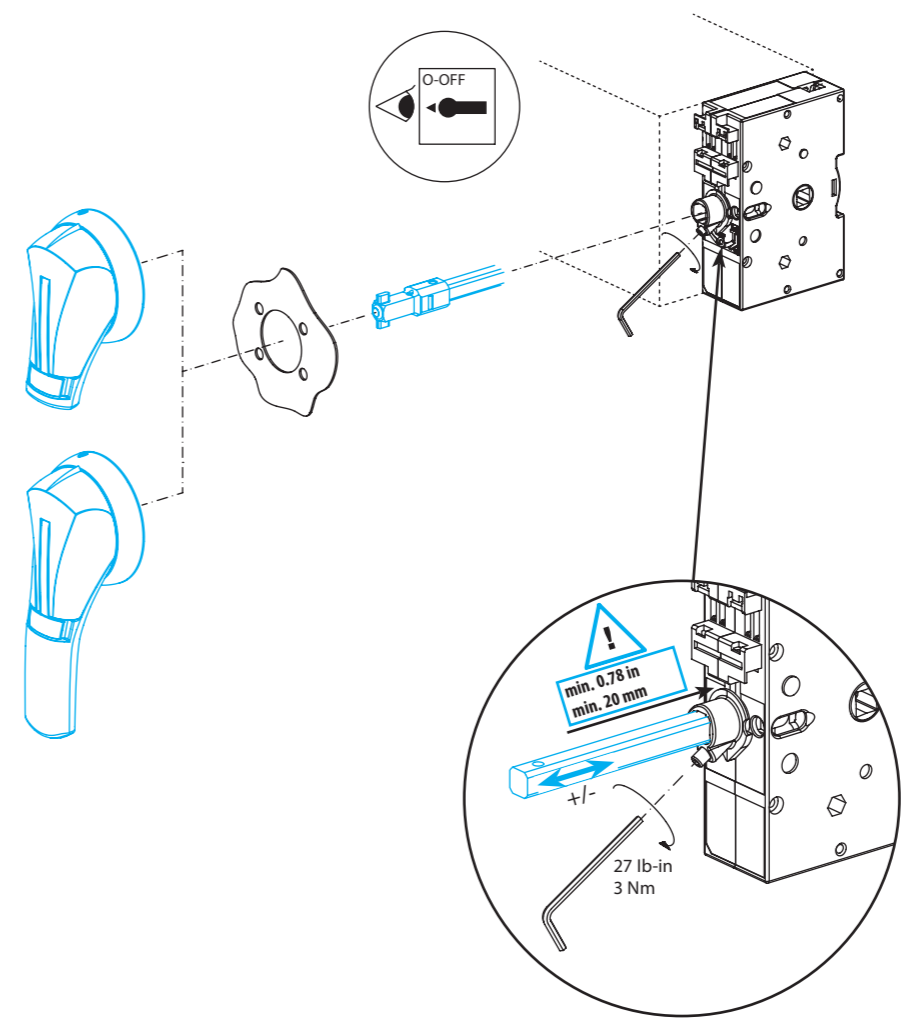


RECTO-VERSO / S blanc offset 100g/m<sup>2</sup> / I Noir pantone black C-Bleu pantone 299C / F 420x297





Front operation  
Upravljanje s predaj  
Produžena ručica  
Фронтальное управление

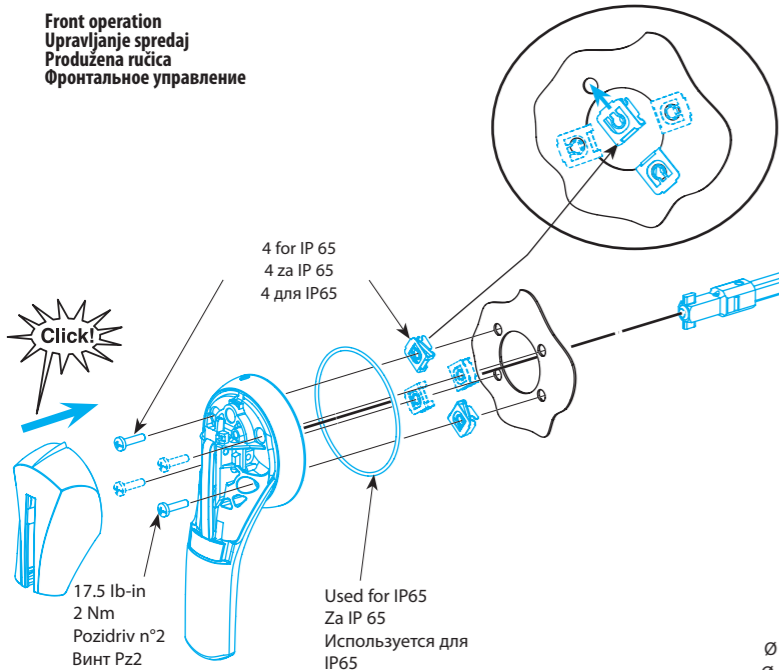

4 for IP 65  
4 za IP 65  
4 для IP65

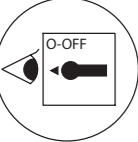


OR ALI ИЛИ

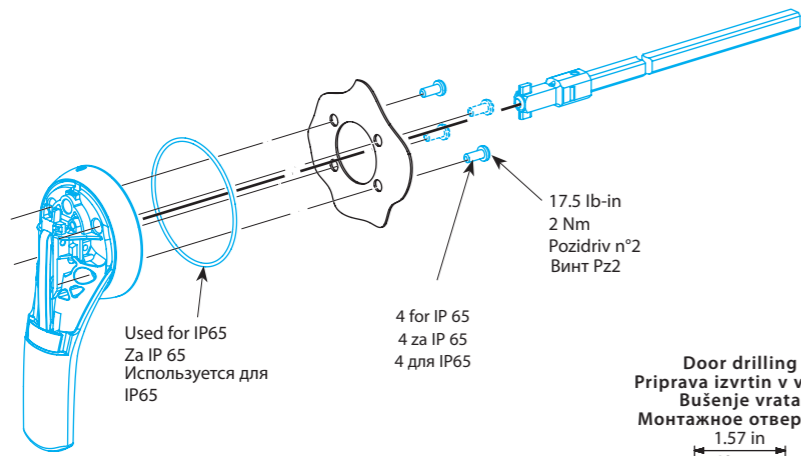


Used for IP65  
Za IP 65  
Используется для IP65

4 for IP 65  
4 za IP 65  
4 для IP65


Door drilling  
Priprava izvrtin v vratih  
Bušenje vrata  
Монтажное отверстие

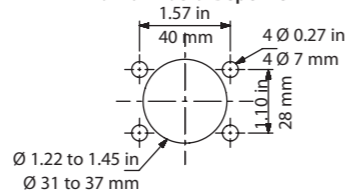


Front and side operation  
Upravljanje s predaj in s strani  
Prednji i bočni pogon  
Фронтальное и боковое управление

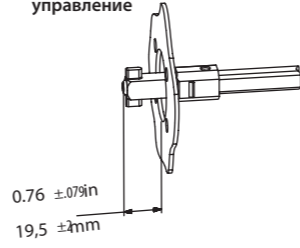


Door drilling  
Priprava izvrtin v vratih  
Bušenje vrata  
Монтажное отверстие

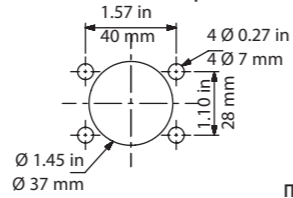


Padlocking position  
Pozicija zaklepa ručice  
Pozicija za zaključavanje  
Положение блокировки рукоятки замком

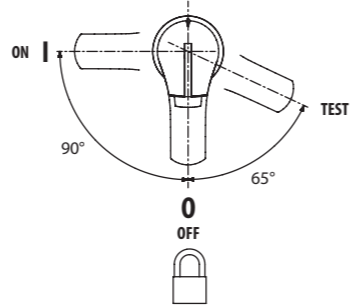


Padlocking the handle - Front and Side operation  
Zaklep ručice - Upravljanje s predaj in s strani  
Положай за блокировку рукоятки замком - Фронтальное и боковое управление

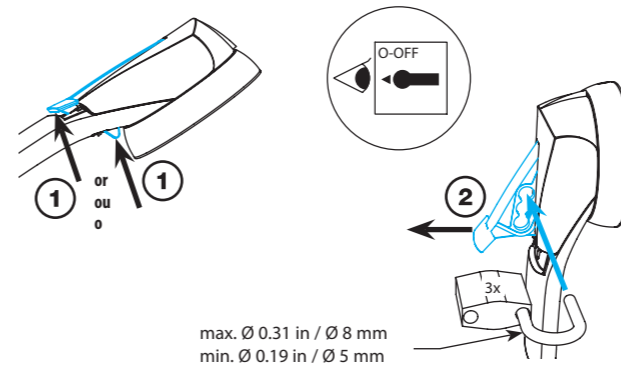


IF NECESSARY  
V primeru potrebe  
PO POTREBI  
При необходимости

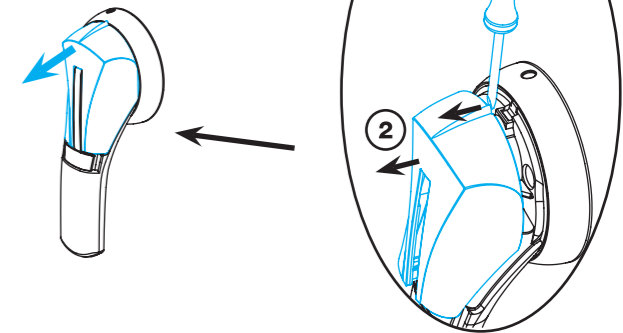

Shaft padlocking  
Zaklep osi  
Zaključavanje osovine  
Блокировка штифта

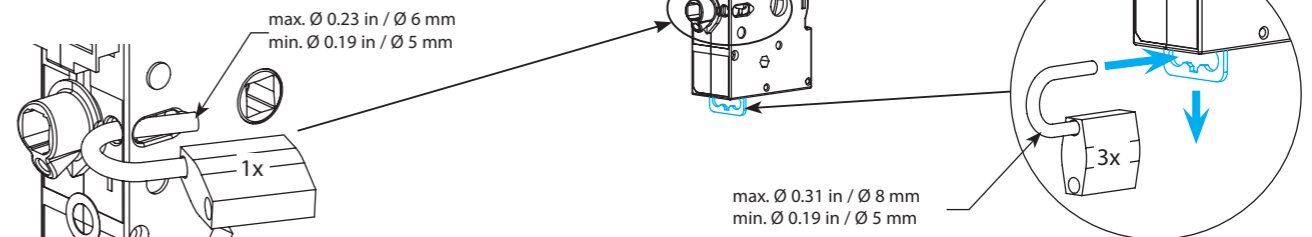


Front operation  
Upravljanje s predaj  
Produžena ručica  
Фронтальное управление

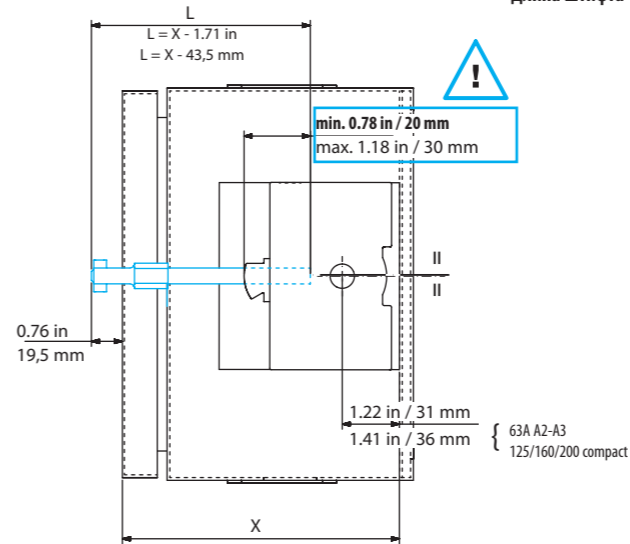

Shaft length  
Dolžina osi  
Dužina osovine  
Длина штифта


Fixing  
Montaža  
Фиксация

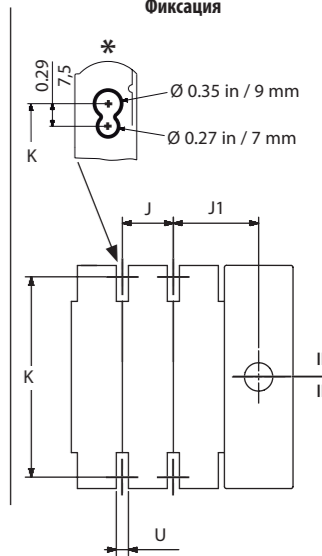

Rating (A) Obremenitev (A) Названная струя (A)	Fuse size Velikost varovalke Величина осигуряча	Frame size Velikost ohišja Величина оквира	J (3p)		J (4p)		J1		K		U		X min.		X max.	
			in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
32	A1	11	1.06	27	2.12	54	1.77	45	4.17	106	0.23	6	3.93	100	5.70	145
50	14 x 51	11	1.06	27	2.12	54	1.77	45	4.17	106	0.23	6	3.93	100	5.70	145
63	A2-A3	12	1.26	32	2.52	64	1.96	50	4.17	106	0.21	5,4	5.47	139	5.70	145
63	00C	12	1.26	32	2.52	64	1.96	50	4.17	106	0.21	5,4	5.47	139	5.70	145
100	A4	13	1.41	36	2.83	72	2.12	54	5	127	0.21	5,4	5.47	139	5.70	145
100/125	22 x 58	13	1.41	36	2.83	72	2.12	54	5	127	0.21	5,4	5.47	139	5.70	145
125/160/200 compact	A3-A4	13a	1.41	36	2.83	72	2.12	54	4.11	130	0.21	5,4	5.47	139	5.70	145
125/160	00	13	1.41	36	2.83	72	2.12	54	5	127	0.21	5,4	5.47	139	5.70	145
160	A4-B1-B2	14	1.96	50	3.93	100	2.52	64	5.51	140	0.21	5,4	5.47	139	5.70	145
160	0	14	1.96	50	3.93	100	2.52	64	5.51	140	0.21	5,4	5.70	145	8.85	225
200	B1-B2	15	2.36	60	4.72	120	3.38	86	6.37	162	0.25	6,4	6.06	154	8.85	225
250	B1-B2-B3	15	2.36	60	4.72	120	3.38	86	6.37	162	0.25	6,4	6.06	154	8.85	225
250	1	15	2.36	60	4.72	120	3.38	86	6.37	162	0.25	6,4	6.06	154	8.85	225
315	B1-B2-B3	16	7.80	198	10.39	264	3.58	91	6.77	172	0.25	6,4	6.06	154	8.85	225
* 400	B1-B2-B3-B4	16	2.59	66	5.19	132	3.58	91	8.23	209	/	/	9.05	230	11.81	300
* 400	2	16	2.59	66	5.19	132	3.58	91	8.23	209	/	/	9.05	230	11.81	300

# FLBS-TS160 3P

RECTO / S blanc offset 100g/m<sup>2</sup> / I Noir pantone black C - Bleu pantone 299C / F 210x297 / P 105x74,25

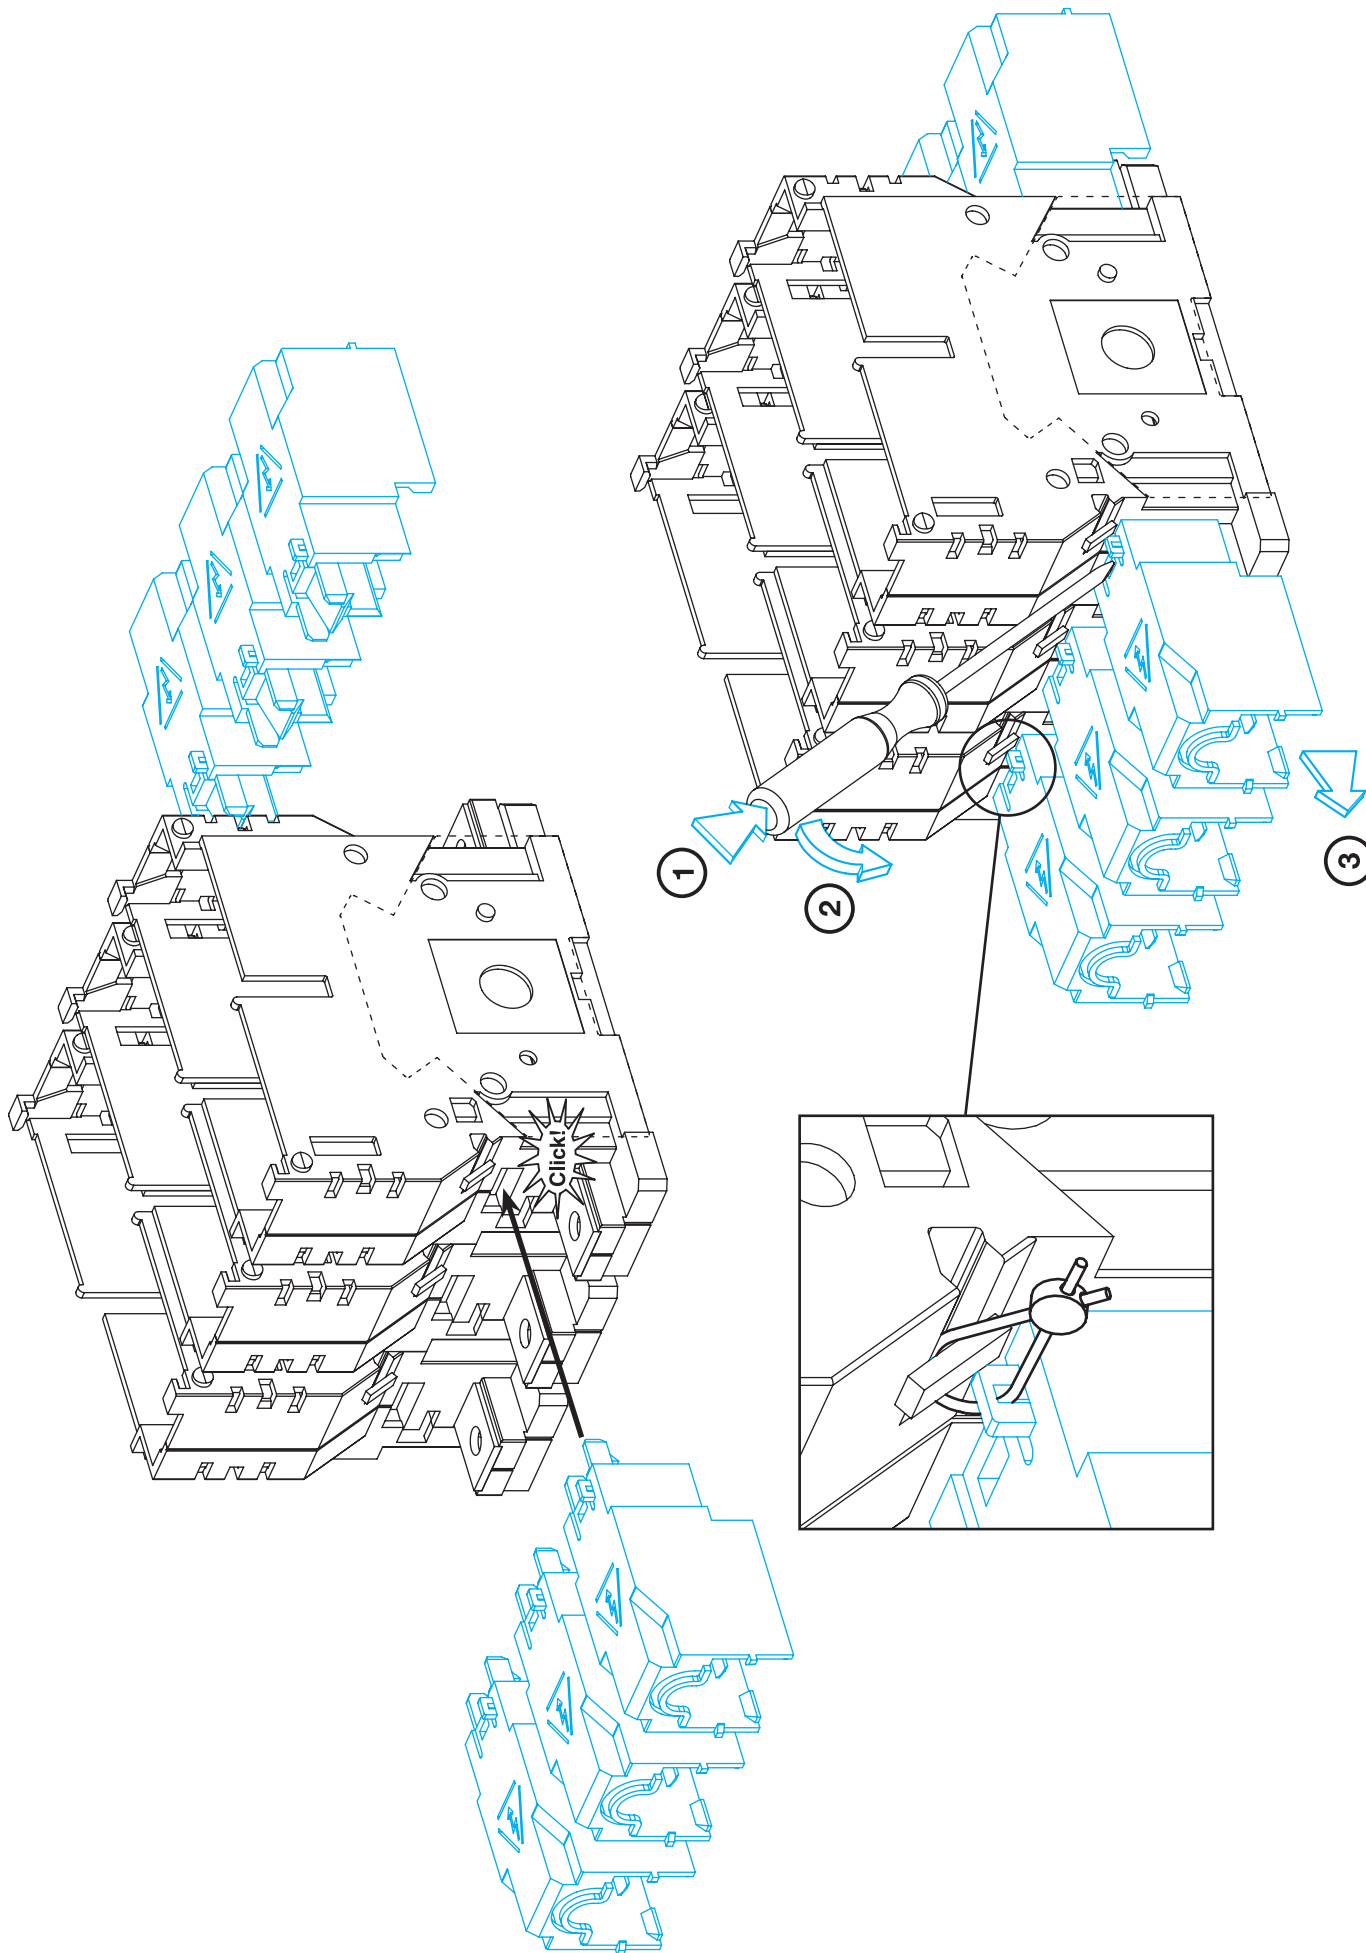



# FLBS-SH/400

## ⚠ DANGER NEVARNOST OPASNOST Предписание

### HAZARDOUS VOLTAGE

- This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

### NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA

- To opremo lahko namešča in vzdržuje le strokovno usposobljena oseba.
  - Pred postopkom montaže in vzdrževanjem naprave je potrebno izklopiti električno napajanje in ga vključiti šele po zaključenem postopku.
  - Z ustrezno napravo preverite odsotnost napajanja.
  - Naprave, dele naprav in zaščitne pokrove menjajte in nameščajte le v brez napetostnem stanju.
- Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči hude poškodbe ali smrt.


### OPASAN NAPON

- Ovu opremo smije montirati i servisirati samo kvalifikovano električarsko osoblje.
  - Isključite svako napajanje ove opreme prije rada na unutrašnjem/vanjskom dijelu opreme.
  - Uvijek koristite adekvatno deklarisan uređaj za ispitivanje napona za provjeru isključenosti napajanja.
  - Namjestite sve uređaje, vrata i poklopce prije ponovnog uključenja napajanja.
- Ne pridržavanje ovih uputa može rezultirati smrtnim ishodom ili ozbiljnim povredama.


### ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ



- Монтаж и обслуживание данного оборудования, осуществляется только классифицированным и обученным персоналом.
  - Отключите цепи питания данного оборудования перед началом работы с устройством.
  - Всегда используйте исправный индикатор для подтверждения отсутствия напряжения питания.
  - Перед подачей напряжения питания на данное оборудование установите все необходимые аксессуары.
- Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным травмам или даже летальному исходу.

Dual dimensions in/mm  
Dimenzije in/mm  
Размеры в in/mm

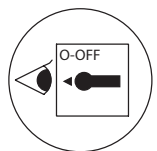

**B** With integrated solid neutral link. Sa integrisanim čvrstim spojem nule. Блок со встроенной шиной нейтрали  
Z vgrajeno nevtralno povezavo

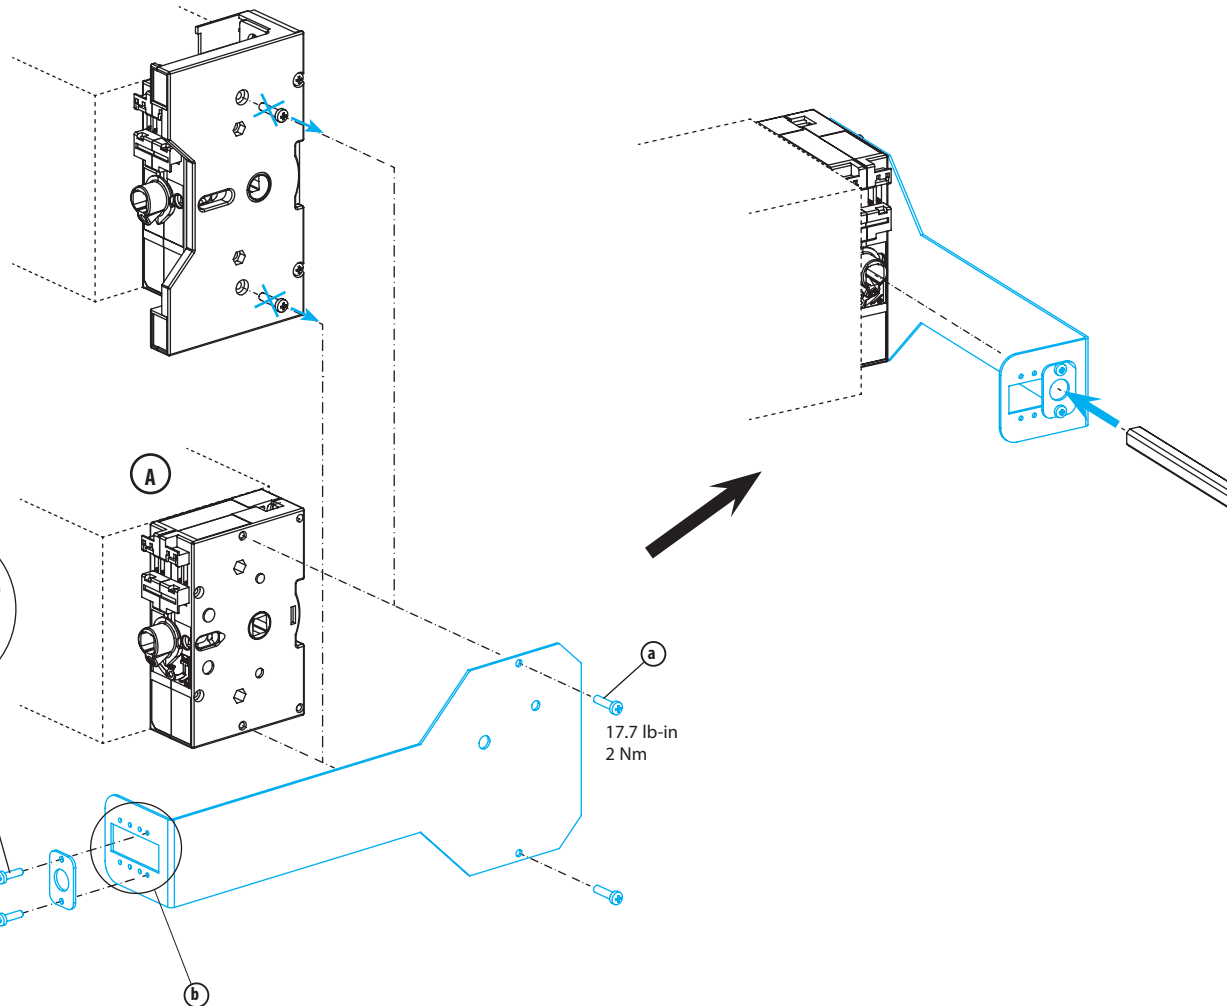

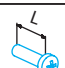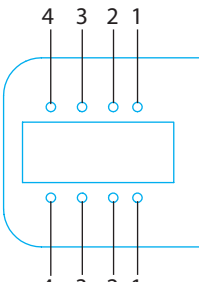		 in   mm		<b>B</b> CONFIGURATION Konfiguracija КОНФИГУРАЦИЯ	
63 A - 200 A	<b>A</b>	0.55	14	1	
63 A - 200 A	<b>B</b>	0.98	25	2	
250 A - 400 A	<b>A</b>	0.55	14	3	
250 A - 400 A	<b>B</b>	1.18	30	4	

S blanc offset 80 g/m<sup>2</sup> / Noir pantone black C - Bleu pantone 299C / F 210x297 / P 105074\_25

